

INFORMAÇÕES GERAIS

Este Manual Técnico fornece instruções essenciais para uso e manutenção adequadas deste produto. Em caso de dúvidas ou problemas com o produto ou ainda, para entender melhor este manual, entre em contato com o nosso Depto. Técnico.

Atenção


Treinamento específico prévio é indispensável para a utilização deste produto.

Elabore sempre um plano de resgate e/ou evacuação antes de qualquer atividade. Métodos específicos aumentam a margem de segurança nas atividades e trabalhos executados em altura.

ZONA LIVRE DE QUEDA (ZLQ)

É imprescindível que o usuário preste atenção ao espaço livre mínimo necessário por debaixo dos pés, com o objetivo de evitar o choque contra a estrutura ou o solo em caso de queda.

Como calcular a Zona Livre de Queda (ZLQ)

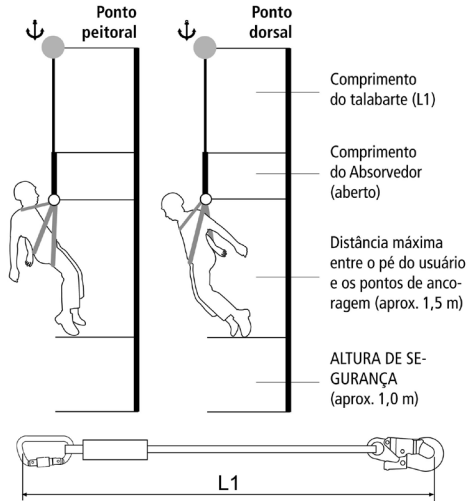

A medida de L1 deve compreender a extremidade interna de um conector ao outro do talabarte (com absorvedor fechado), conforme figura abaixo.

É impossível imaginar ou listar todas as possíveis formas erradas de utilização, por isso somente as recomendações expressas neste manual são permitidas. Para prolongar a vida útil e melhor utilizar este produto recomendamos ler, entender e seguir as instruções citadas abaixo.

RISCOS A INTEGRIDADE DO EQUIPAMENTO

Temperatura

Este produto deve ser utilizado em uma temperatura entre -40°C e +80°C.

Cortes e abrasão

Evite atrito em superfícies abrasivas e arestas cortantes durante o uso;

Produtos químicos

Todos os produtos químicos, materiais corrosivos e solventes podem ser perigosos, pois podem reagir com a matéria prima do produto. Em caso de dúvida ou contato com os mesmos, comunique-se com o nosso Depto. Técnico.

Exposição a raios UV

Apesar da alta resistência do poliéster à ação dos raios UV, recomenda-se não deixar este equipamento exposto aos mesmos além do tempo necessário para o trabalho.

Queda e impactos importantes - Descarte

Não utilize mais este produto após uma queda ou um impacto importante: mesmo que não existam sinais externos visíveis, uma deformação pode restringir sua operação, ou é possível que um desgaste interno tenha ocorrido, reduzindo portanto sua resistência.

AVALIAÇÃO DA INTEGRIDADE DO EQUIPAMENTO

Inspeção

Para maior segurança e controle de seu equipamento, recomendamos que seja elaborada uma ficha de inspeção para cada produto.

A inspeção deste produto deve compreender:

- Costuras: atenção a fios soltos ou desgastados;
- Fitas: atenção a cortes, desgastes por abrasão, danos ocasionados por uso, por calor, produtos químicos etc;

- **Cor:** verifique a perda da coloração das fitas, o que pode ser motivo determinante para descarte do produto, mesmo que íntegro.
- **Peças metálicas:** atenção a pontos de oxidação, desgastes e fissuras.

Recomendamos que as inspeções sejam feitas **PERIODICAMENTE.**

A Ultra Safe disponibiliza um modelo de Ficha Completa de Inspeção de Equipamentos. Faça o download em www.ultrasafe.com.br

ARMAZENAGEM E TRANSPORTE

No transporte e na armazenagem, observe as seguintes condições:

- Conserve-o em sua embalagem original ou em sacolas ou mochilas (não estanque)
- Identificado
- Limpo
- Seco
- Em local arejado
- Sob temperatura ambiente
- Protegido do sol ou fontes diretas de luz
- Protegido de substâncias corrosivas ou agressivas
- Longe do solo, principalmente cimento
- Nunca coloque peso sobre o equipamento

LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Para conservar seu produto e manter sua vida útil, recomendamos que lave **SEMPRE** o seu equipamento e principalmente quando este for utilizado em ambientes agressivos (ambientes salinos, exposição a gases e outros).

A transpiração excessiva do corpo também pode danificar gradativamente as partes metálicas deste equipamento. Este é mais um motivo para que o mesmo seja lavado periodicamente.

Limpeza

Os produtos têxteis devem ser lavados e enxaguados à mão somente com água limpa abundante (temperatura máxima: 30°C) e com uma escova macia, se necessário.

Secagem

Na fase inicial da secagem pode se utilizar um pano branco limpo (sem qualquer interferência química) para a retirada do excesso de água e posteriormente deixe secar lentamente à sombra, em local bem ventilado, longe de quaisquer fontes diretas de calor.

MANUTENÇÃO, MODIFICAÇÃO OU ALTERAÇÃO

Toda e qualquer modificação, alteração ou reparo sem anuência do fabricante são terminantemente proibidas, implicando no cancelamento da Garantia e isenção de responsabilidade da Empresa sobre o produto.

VIDA ÚTIL

O tempo de vida útil, sem uso, é de 5 anos a partir da data de fabricação para equipamentos têxteis e componentes metálicos. A vida útil do produto é o termo que expressa o período no qual o produto mantém as suas características físicas e mecânicas sem considerar nenhum tipo de desgaste ou uso. Um desgaste severo ou queda pode limitar a vida útil a uma **única utilização.**

GARANTIA

Este produto segue a Política de Garantia que acompanha o produto. Em caso de dúvida ou perda do tag de Garantia, entre em contato através do site www.ultrasafe.com.br. Caso queira acionar a garantia contra defeitos de fabricação ou manutenção do seu equipamento entre em contato com sac@ultrasafe.com.br

Este produto é garantido contra qualquer defeito de fabricação.

Estão excluídos desta garantia:

- Desgaste normal
- Modificações ou retoques
- Mau armazenamento
- Falta de manutenção e limpeza
- Utilizações para as quais este produto não está destinado
- Oxidação por salinidade, transpiração do corpo, armazenamento com o equipamento ainda úmido ou molhado.



Talabarte de posicionamento

GIRO AE

Alavanca embutida

- Talabarte de posicionamento Giro AE 2 metros
Peso (aprox.): 796 g - Cód.: USL00542AE00
- Talabarte de posicionamento Giro AE 3 metros
Peso (aprox.): 886 g - Cód.: USL00543AE00
- Talabarte de posicionamento Giro AE 5 metros
Peso (aprox.): 910 g - Cód.: USL00545AE00

Atende: ABNT NBR 15.835/2010

LEIA ATENTAMENTE O MANUAL ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO.

www.ultrasafe.com.br

Fax: 55 11 3858 0867

Tel.: 55 11 3858 0263


02544-000 São Paulo SP Brasil
Rua Dom Bento Píckel 191

CNPJ: 14.481.552/0001-73

Ultra Safe Comércio Importação
Exportação EIRELI



GIRO AE

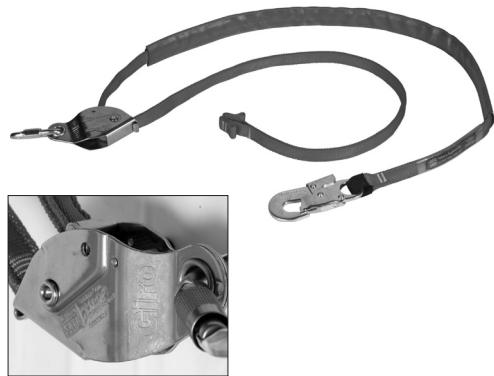

CARACTERÍSTICAS

Matéria prima não agressiva

Este equipamento é confeccionado com matéria prima que não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário.

Material têxtil

Fitas de poliéster de alta tenacidade. **Carga de ruptura: 22 kN**

Dispositivo bloqueante Giro AE

Sistema de ajuste mecânico através de came bloqueante e alavanca embutida de aproximação ou afastamento do ponto de posicionamento de trabalho. Produzido em aço inox com came em liga de alumínio. **Carga de ruptura: 22 kN**

Protetor emborrachado

Resistente a abrasão em postes e perfis metálicos

Gancho dupla trava

Produzido em aço, possui abertura de aproximadamente 18 mm. **Peso: 237g**

Malha rápida oval: Produzida em aço

Mosquetões: Em aço ou alumínio com trava automática

Alerta visual

Marcação sinalizadora interna para alerta de desgaste

Terminação de segurança

Acabamento especial impede que a extremidade da fita saia do dispositivo bloqueante Giro AE

INDICAÇÃO DE USO

Situações onde o usuário necessite executar tarefas em altura com as mãos livres (postes, torres e estruturas metálicas).


SIGNIFICADO DAS MARCAÇÕES (ETIQUETAS)

Etiqueta de identificação



Logotipo	Nome do talabarte	Indicação para uso somente em posicionamento	Razão social	Leia o manual
	Talabarte Giro alav. embutida 3 m		Cód.: USL00543AE00 ULTRA SAFE EIRELI CNPJ: 14.481.552/0001-73	

Gravações no Giro AE

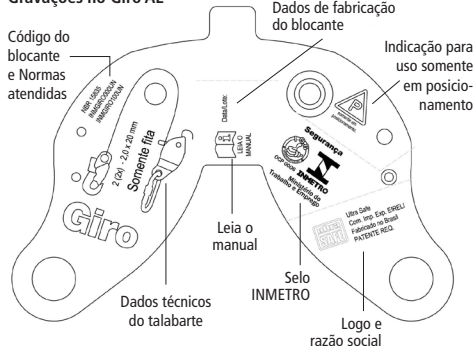

Etiqueta de Data/Lote Fabricação

Contém informações relativas às datas de produção do equipamento

DATA: 11-10 LOTE: 10 323

Mês Ano Ano Dia do ano

MODO DE UTILIZAÇÃO

Imagens ilustrativas



Conecte e feche o conector na argola lateral do cinto



Para sua maior segurança rosqueie a malha rápida sempre utilizando uma chave de boca.



Após instalada a malha rápida, passe o talabarte com o protetor emborrachado pela estrutura desejada e conecte o gancho na outra extremidade do cinto.



Certifique-se que a abertura do gatilho do gancho esteja sempre voltada para o lado do usuário, evitando assim sua abertura acidental.

Certifique-se que todos os conectores estejam completamente fechados.



Para afastamento do ponto de trabalho

Com o peso do usuário sobre o talabarte, segure a fita sobrando do Giro AE voltada para trás e movimente a alavanca com cuidado para liberação.

Quando a fita do talabarte estiver sob tensão, **NUNCA** libere a alavanca sem antes travar. **Risco de acidente!**



Recuperação da fita para aproximação ao ponto de trabalho

Segure a fita sobrando do Giro AE e puxe para a frente, tencionando-a e sem fazer o uso do gatilho.

Seu bloqueio será automático com o peso do usuário.

PRECAUÇÕES

- É fundamental que um ponto de ancoragem confiável seja utilizado. O dispositivo de ancoragem deverá ser projetado de forma que, dentro das condições de uso mais adversas, o usuário seja capaz de realizar a atividade de risco com a garantia de um fator de segurança 2 para todo o sistema.
- Utilize o talabarte de posicionamento Giro AE SEMPRE conectado aos 2 pontos laterais do cinturão simultaneamente.
- SEMPRE utilize um sistema de proteção contra queda simultâneo quando em posicionamento.
- NÃO utilize este produto caso exista o risco de queda. Utilize-o somente para posicionamento no trabalho.**
- NUNCA utilize o Giro AE como descensor!**
- A fita SEMPRE deve estar ACIMA da posição do usuário
- Os conectores (ganchos e mosquetões) devem estar SEMPRE FECHADOS e BLOQUEADOS
- Respeite sempre a margem de segurança de no mínimo 15 cm para o final da fita (Terminal de segurança – arremate final da fita).
- Considere SEMPRE a Zona Livre de Queda (ZLQ)** Vide tópico no verso deste manual;
- Considere sempre que o sistema pessoal de proteção contra queda seja de tal forma projetado que uma força de impacto menor do que 6 kN será gerada no trabalhador na ocorrência de uma queda.
- Nunca se desconecte da estrutura;
- Ajuste de maneira adequada todas as cordas, fitas e conectores e monitore-os durante a execução do trabalho;
- Inspeccione periodicamente seu EPI;
- Sempre duplique seus sistemas de segurança contra quedas;
- Em caso de qualquer tipo de avaria o produto deve ser inutilizado;
- Análise ou descarte o produto em caso de queda ou impacto violento, desgaste por abrasão, mudança de coloração devido a raios UV;
- Rupturas internas não aparentes podem provocar uma diminuição da resistência limitando seu funcionamento;
- Terra e areia são elementos abrasivos e quando penetram nas costuras e fitas podem reduzir gradualmente a resistência de suas fibras internas;
- Lave sempre que necessário seus equipamentos têxteis;
- Leia com atenção os tópicos no verso deste manual.**

COMPATIBILIDADE COM OUTROS EQUIPAMENTOS

Utilize este Talabarte apenas com cinturões testados e aprovados pelas normas NBR ABNT para equipamentos para trabalho em altura. Os cinturões que permitem a utilização em conjunto com este talabarte indicam este equipamento em seu CA.

Utilize apenas conectores que atendam as normas NBR ABNT 15837:2010

CINTURÃO ABDOMINAL

USC002400001CINT. ABD. TORINO T1
USC002400002CINT. ABD. TORINO T2
USC003300001CINT. ABD. POTENZA T1
USC003300002CINT. ABD. POTENZA T2

CINTURÃO PARAQUEDISTA/ABDOMINAL

USC002300001CINT. PARAQ./ABD. TORINO T1
USC002300002CINT. PARAQ./ABD. TORINO T2
USC0023PL001CINT. PARAQ./ABD. TORINO PLUS T1
USC0023PL002CINT. PARAQ./ABD. TORINO PLUS T2
USC0023LK001CINT. PARAQ./ABD. TORINO LOCK T1
USC0023LK002CINT. PARAQ./ABD. TORINO LOCK T2
USC0023FPL01CINT. PARAQ./ABD. TORINO FITA PLUS T1
USC0023FPL02CINT. PARAQ./ABD. TORINO FITA PLUS T2
USC400610001CINT. PARAQ./ABD. TORINO LIGTH T1
USC400610002CINT. PARAQ./ABD. TORINO LIGTH T2
USC400100001CINT. PARAQ./ABD. VERONA T1
USC400100002CINT. PARAQ./ABD. VERONA T2
USC40010EC01CINT. PARAQ./ABD. VERONA EC T1
USC40010EC02CINT. PARAQ./ABD. VERONA EC T2
USC40010DE01CINT. PARAQ./ABD. VERONA LOCK DE T1
USC40010DE02CINT. PARAQ./ABD. VERONA LOCK DE T2
USC400500001CINT. PARAQ./ABD. ALBERO T1
USC400500002CINT. PARAQ./ABD. ALBERO T2
USC400700001CINT. PARAQ./ABD. FUOCO T1
USC400700002CINT. PARAQ./ABD. FUOCO T2